

WÖHLER

Bedienungsanleitung Stativset Wöhler SM 500



Best.-Nr. 23163 – 2020-05-12

Technik nach Maß

Inhalt

1	Allgemeines	3
1.1	Informationen zur Bedienungsanleitung	3
1.2	Hinweise in der Bedienungsanleitung	3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	3
1.4	Lieferumfang	3
1.5	Transport.....	3
1.6	Anschrift	4
2	Technische Daten Stativ	4
3	Stativteile	5
4	Aufstellen des Stativs	6
5	Montage der Messeinheit.....	7
5.1	Abnehmen der Messeinheit vom Kofferstativ Wöhler SM 500	7
5.2	Montieren der Messeinheit auf das Stativ	8
6	Nach der Messung.....	9
7	Garantie und Service	10
7.1	Garantie	10
7.2	Service	10

1 Allgemeines

1.1 Informationen zur Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen die sichere Bedienung des Stativsets Wöhler SM 500. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung dauerhaft auf.

Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

1.2 Hinweise in der Bedienungsanleitung



ACHTUNG!

Kennzeichnet Hinweise auf Gefahren, die Beschädigungen des Geräts zur Folge haben können.

1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

Mit dem Stativset Wöhler SM 500 kann die Messeinheit des Wöhler SM 500 auch während der Messung außerhalb des Koffers platziert werden. Das Stativ wird dann eingesetzt, wenn der Koffer am Messort nicht stabil abgestellt werden kann, etwa weil Rohre auf dem Boden verlegt sind.

1.4 Lieferumfang

Set	Lieferumfang
Stativset Wöhler SM 500	Stativ mit Halterung für Messeinheit Wöhler SM 500
	Graues Verbindungskabel Koffer – Messeinheit, 1,30 m lang
	Schwarzer Silikon-schlauch zur Verbindung Kondensator – Messeinheit Wöhler SM 500, 2,50 m lang
	Tragebeutel

1.5 Transport



ACHTUNG!

Um Transportschäden zu vermeiden sind das Stativ und die dazugehörigen Anschlusskabel in dem

mitgelieferten Tragebeutel zu transportieren.

1.6 Anschrift

Wöhler Technik GmbH

Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
www.woehler.de

2 Technische Daten Stativ

Beschreibung	Angabe
Aufstellfläche bei einem ausgezogenen Glied	ca. Ø 60cm
Stativhöhe bei einem ausgezogenen Glied	ca. 1 m
Stativhöhe maximal	ca. 1,70 m
Ausziehmöglichkeiten	2 Glieder pro Bein und Mittelstange
Max. möglicher Abstand zwischen Koffer und Messeinheit	2,50 m
Maximal möglicher Abstand zwischen Messöffnung und Koffer	ca. 4,00 m

3 Stativteile

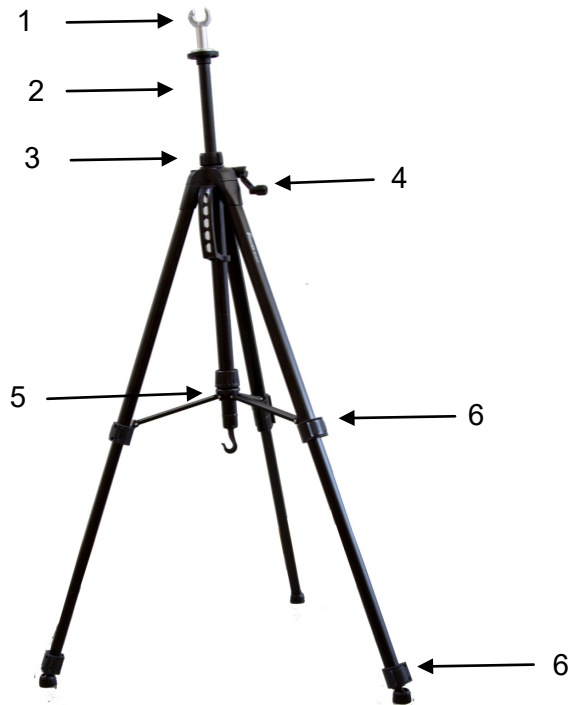


Abb. 1: Geräteteile

Legende

- 1 Halterung für Messeinheit Wöhler SM 500
- 2 Mittelstange
- 3 Obere Arretierung
- 4 Verstellkurbel
- 5 Untere Arretierung
- 6 Feststellklemme

4 Aufstellen des Stativs




ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass das Stativ einen sicheren Stand hat, bevor die Messeinheit Wöhler SM 500 darauf montiert wird. Aufgrund des Gewichtes der Messeinheit muss mindestens 1 Glied pro Bein ausgezogen sein! Andernfalls ist die Aufstellfläche zu klein.

- Lösen Sie die Feststellklappen an den Stativbeinen (Abb. 1, Teil 6).
- Ziehen Sie ein Glied oder beide Glieder auf die gewünschte Aufstellhöhe heraus.
- Arretieren Sie die Feststellklappen.
- Ziehen Sie die drei Beine so weit wie möglich auseinander.
- Schrauben Sie die untere Arretierung fest (Abb. 1, Teil 5).
- Lösen Sie die obere Arretierung (Abb. 1, Teil 3).
- Stellen Sie mit der Verstellkurbel (Abb. 1, Teil 4) die gewünschte Höhe der Mittelstange ein.
- Drehen Sie die obere Arretierung fest (Abb. 1, Teil 3)

5 Montage der Messeinheit

5.1 Abnehmen der Messeinheit vom Kofferstativ Wöhler SM 500

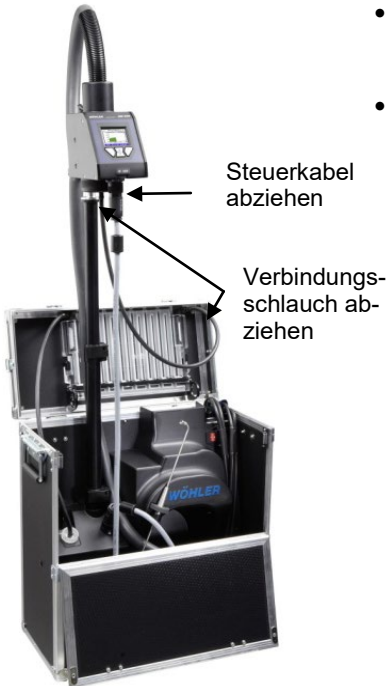


Steuerkabel
abziehen

Verbindungs-
schlauch ab-
ziehen

- Lösen Sie die Überwurfmutter des grauen Steuerkabels und ziehen Sie es von der Messeinheit ab.
- Ziehen Sie den schwarzen Verbindungsschlauch „Messeinheit – Abgaskondensator“ vom Kondensator und von der Messeinheit ab. Entfernen Sie den Bajonettverschluss vom Verbindungsschlauch. Der Bajonettverschluss wird später wieder gebraucht.

Abb. 2: Wöhler SM 500 mit Originalstativ im Koffer

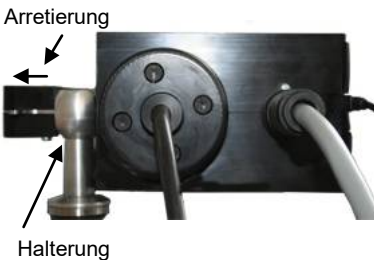

Halterung

Abb. 3: Arretierung an der Messeinheit lösen

- Ziehen Sie die Arretierung der Bedieneinheit nach außen und kippen Sie die Messeinheit zur Seite.
- Ziehen Sie die Messeinheit aus der Halterung.

5.2 Montieren der Messeinheit auf das Stativ

- Setzen Sie die Messeinheit in die Halterung des Stativs (Abb. 1, Teil 1). Lassen Sie sie zunächst gekippt, damit sich der Verbindungsschlauch und das Steuerungskabel einfacher anschließen lassen.
- Schließen das im Lieferumfang enthaltene graue Verbindungskabel an die Messeinheit an und schrauben Sie die Überwurfmutter fest.

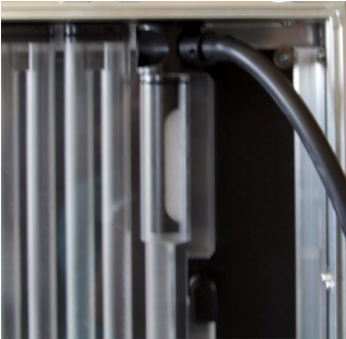


Abb. 4: Messeinheit mit Verbindungsschlauch und Steuerungskabel



Abb. 5: Messeinheit auf Stativ mit allen Anschlüssen

- Stecken Sie den Stecker des grauen Verbindungskabels auf das freie Ende des Steuerkabels Wöhler SM 500 und verschrauben Sie es mit der Überwurfmutter.



6 Nach der Messung

- Montieren Sie den Bajonettverschluss, den Sie unter Punkt 5.1 vom Schlauch entfernt haben auf den im Lieferumfang enthaltenen Silikonschlauch
- Stecken Sie den im Lieferumfang enthaltenen Silikonschlauch mit dem Bajonettverschluss auf den frei gewordenen Anschluss am Kondensator und das andere Ende auf den Schlauchanschluss des Wiegemoduls, vgl. Abb. 4: Messeinheit mit Verbindungsschlauch und Steuerungskabel
- Richten Sie die Messeinheit auf, bis die Arretierung hörbar einrastet.
- Lösen Sie Verbindungskabel und Silikonschlauch und montieren Sie die Messeinheit wieder auf das Kofferstativ Wöhler SM 500.
- Schließen Sie das Steuerkabel und den Verbindungsschlauch zwischen Messeinheit und Kondensator wieder in seiner ursprünglichen Position an.

7 Garantie und Service

7.1 Garantie

Jedes Stativset Wöhler SM 500 wird im Werk in allen Funktionen geprüft und verlässt unser Werk erst nach einer ausführlichen Qualitätskontrolle. Bei sachgemäßem Gebrauch beträgt die Garantiezeit auf das Wöhler Stativset 12 Monate ab Verkaufsdatum.

Die Kosten für den Transport und die Verpackung des Geräts im Reparaturfall werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.

Diese Garantie erlischt, wenn Reparaturen und Abänderungen von dritter, nicht autorisierter Stelle an dem Gerät vorgenommen wurden.

7.2 Service

Der SERVICE wird bei uns sehr groß geschrieben. Deshalb sind wir auch selbstverständlich nach der Garantiezeit für Sie da.

- Sie schicken das Stativ zu uns, wir reparieren es innerhalb weniger Tage und schicken es Ihnen mit unserem Paketdienst.
- Sofortige Hilfe erhalten Sie durch unsere Techniker am Telefon.

Verkaufs- und Servicestellen

Deutschland

Wöhler Technik GmbH

Wöhler-Platz 1
33181 Bad Wünnenberg
Tel.: +49 2953 73-100
Fax: +49 2953 73-96100
info@woehler.de
www.woehler.de

Wöhler West

Castroper Str. 105
44791 Bochum
Tel.: +49 234 516993-0
Fax: +49 234 516993-99
west@woehler.de

Wöhler Süd

Gneisenastr.12
80992 München
Tel.: +49 89 1589223-0
Fax: +49 89 1589223-99
sued@woehler.de

USA

Wohler USA Inc.
208 S Main Street
Middleton, MA 01949
Tel.: +1 978 750 9876
Fax.: +1 978 750 9799
www.woherusa.com

Tschechien

Wöhler Bohemia s.r.o.
Za Naspem 1993
393 01 Pelhrimov
Tel.: +420 565 349 011
Fax: +420 565 323 078
info@woehler.cz

Italien

Wöhler Italia srl
Via Coraine 21
37010 Costermano VR
Tel. +39 045 6200080
Fax. +39 045 6201508
www.woehler.it

Frankreich

Wöhler France SARL
31 Bis Rue Georges Ohnet
31200 Toulouse
Tel.: +33 5 61 52 40 39
Fax: +33 5 62 27 11 31
www.woehler.fr

Österreich

Wöhler GmbH
Heinrich-Schneidmadl-Str. 15
3100 St. Pölten
Tel.: +43 2742 90855-11
Fax: +43 2742 90855-22
info@woehler.de